



10 de junio de 2016
BS047/16
Asunto: Sustitución turbos 786880-todos

Boletín de Servicio

www.turbomaster.info

Turbo
786880-todos
Aplicación
Ford Transit 2.2L – Tracción delantera



Sustitución de los turbos 786880-todos

Los turbos GTB1749VK de las referencias 786880, han sufrido varios cambios durante su producción, y es importante asegurarse la correcta sustitución al pedirlos para reemplazarlos.

A continuación se relacionan los cambios correctos:

- ↘ El turbo **786880-5006S** se sustituye por el **786880-5021S**.

Este turbo usa una válvula SREA (Simple Rotary Actuator)

- ↘ El turbo **786880-5012S** de momento no tiene sustitución

Este turbo usa un nuevo tipo de válvula, sUTA (Simple Universal Turbo Actuator)

***Este turbo 786880-5012S no es intercambiables
con el -5006S y el 5021S***

En esta aplicación para FORD Transit no es posible intercambiar los turbos debido a que llevan diferentes válvulas electrónicas, y ambas van conectadas con un cableado diferente.

A continuación en las imágenes se pueden apreciar la diferencia entre las dos válvulas



Arriba: REA y SREA localización del conector



Abajo: UTA y sUTA localización del conector